

SST2-D 重量变送器

使用说明书

- 使用前清仔细阅读本产品说明书
- 请妥善保管本产品说明书,以备查阅

宜兴莫特智能设备有限公司

一、产品简介

- · SST2A最多可驱动6个350 的模拟式传感器,1-6只传感器任意接。SST2B最多可驱动4个350的模拟式传感器,1-4只传感器任意接
- · 模拟输出类型可选择:4~20mA、0-20mA、0~5V、0~10V。
- · SST2A型重量变送器内置六路称重传感器接线端子,采用密封式外壳,工作温度范围-20 ~50 ,可应用于各种工业环境。
- · 两种标定方式,可进行现场标定,使用方便。
- · SST2A采用铸铝外壳, SST2B采用不锈钢外壳(SUS304)。

二、主要技术参数

・ 准确度等级:
・ 输入电源电压:
・ 传感器激励电源:
・ 最大输入信号:
・ 最小动态范围:
・ 电流输出负载:
・ 电压输出负载:
・ 24V DC
・ 大砂 DC
・ 土 19mV
・ 3mV
・ 电流输出负载:
・ 200k

· 空载输出极限值: 空载值-空载值*10%(该项只对4~20mA输出类型有效)


· 满载输出极限值: 满载值+满载值*5%


使用温度范围: -20 ~50存贮温度范围: -30 ~70

! 注意: 輸入电源不可与易产生电源噪声的设备如电机、继电器、加热器等共用一个电源。

三、外壳及尺寸


SST2A采用铸铝外壳,其尺寸如下:

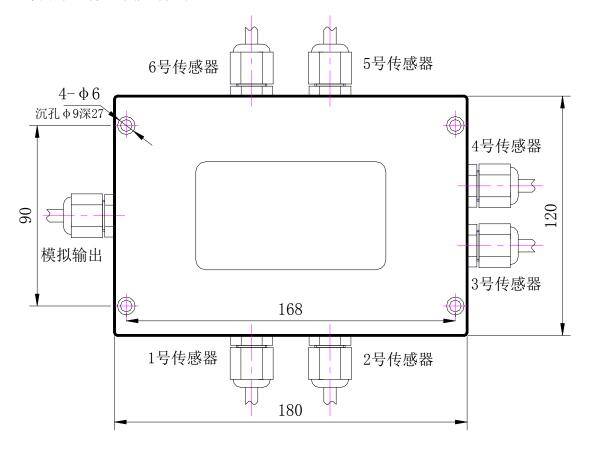

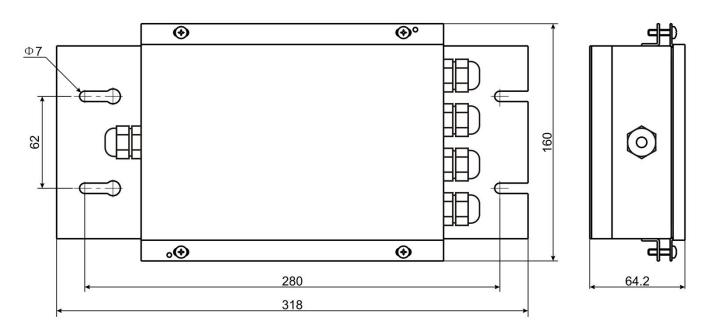

四、使用方法

打开盒盖, 线路板布局如下图所示:

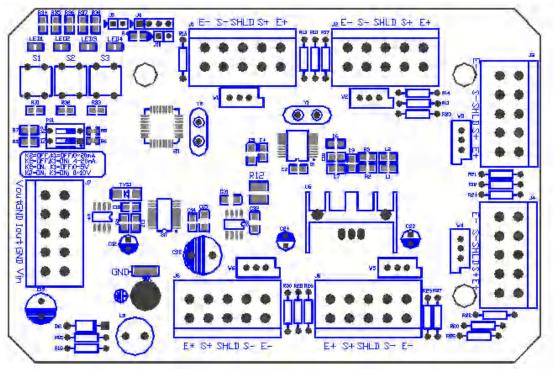

4.1 接线方式:

4.1.1 传感器接线端 J1~J6:

端子	标识	E+	E-	S+	SHLD	S-
名	称	激励电源正	激励电源负	信号正端	屏蔽端	信号负端

4.1.2 电源及输出端J7:

端子	标识	Vin	GND	lout	GND	Vout
名	称	电源正端	电源及信号负端	电流信号输出正端	信号负端	电压信号输出负端

4.2 调试

重量变送器有两种工作方式:标准工作方式与用户工作方式。当线路板上J9插上短路帽时是标准工作方式。当线路板上J9不插短路帽时是用户工作方式,信号的输入范围可由现场的实际情况来确定,可接受的信号范围是0~±19mV。

Ј9	短接	开路
工作方式	标 准工作方式	用户工作方式
工作方式指示灯LED4	暗	亮

请专业人员 调试重量变器 ,不正确的参数设置可能导致重量变送器不能正常工作。

调试重量变送器之前要确认所有的连线是否正确,检查模拟量输出的类型设置是否正确。

4.2.1 设置输出类型

通过改变拨码开关的位置设置模拟量输出类型,在线路板的左下方有一个简明的表格。上面列出了 与四种输出格式相对应的拨开关状态。

状态		输出类型	
K2	K1	加州八王	
0	0	电流输出: 0-20mA	
0	1	电 流 输出: 4-20mA	
1	0	电压输出: 0-5V	
1	1	电压输出:0-10V	

注:1:表示拨码开关ON; 0:表示拨码开关OFF; **改变输出类型必须重新上电才有效**,**当改变工作方式 需要重新标定变送器。**

4.2.2 标准工作方式校准方法:

注:当现场具备量程25%、50%、75%或100%的砝码或替代物时采用。

- 1) 正确连接系统(传域器+变送器+输出监视设备)。
- 2) 将J9处插上短路帽,系统通电。
- 3) 校正模拟输出的零点:

模拟输出的零点是相对的零点,不能等同于实际上的零点,如果设置为4-20mA输出,则零点时输出为4mA,满量程时输出20mA;如果设置为0-20mA输出,则零点时输出为0mA,满程时输出20mA。

重量变送器工作时长按 **S1键** (大约2秒钟),等LED1亮时松开按键,此时LED1以2次/秒的频率闪烁,表示正在校正零点,当LED1灭时,表示零点校正结束。正常情况大约4秒钟即可完成,但是,如果重量不稳定,将停留在此代态,一直到采集到稳定的数据时为止。长时问不能稳定,请关掉电源,仔细检查传感器的接线是否正确,还是不能校正,请与本公司售后服务部门联系。

4) 满量程校正:

把已知重量的砝码(替代物)加到秤台(承载器)上,等秤台稳定后长按 S3键 (约2秒钟),等LED3亮时松开按键,然后按下 S2键 选择量程校正点,1ED1、LED2的状态表示当前选择量程校正点。

状态		量程校正点	
LED1	LED2		
暗	暗	25%FS	
暗	亮	50%FS	
亮	暗	75%FS	
亮	亮	100%FS	

选择完成,长按 **S3键**(约2秒钟)后松开核键,LED3以2次/秒的频率闪烁,时间与校正零点一样长,当LED3停止闪烁,表示校准结束。按 **S1键** ,LED1、LED2、LED3灯灭,表示退出标定状态。重量变器进入正常工作状态。

4.2.3 用户工作方式校准方法:

注:当现场不其备量程25%、50%、75或100%的砝码或替代物时采用。

- 步骤:
- 1) 正确连接系统(传感器十变送器+输出监视设备)
- 2) 将J9处短路帽去除,系统通电。
- 3) 系统校零:

长按 **\$1键** (约2秒钟),等LED1亮时松开按键,此时LED1以2次/秒的频率闪烁,表示正在校正零点,当LED1灭时,零点校止结束。正常情况约4秒钟即可完成,但是,如果重量不稳定,将停留在此状态,一直到采集到稳定的数据时为止。

- 4) 计量设备上放置已知重量的任意替代物。观察显示没备,看重量是否符合。如不符合,继续下面的步骤。
- 5) 长按 **S3键** , 当LED3亮时松开,此时LED、LED2亮,表示步进量快,按 **S1键** 显示值减小,按 **S2键** 显示值增大,短按 **S3键** (小于2秒钟)循环选择调整步进量,关系如下表:

指示灯		步 进量	按键S1		
LED1	LED2	ツ 処 里 	1女 (建31	1女 ()生32	
暗	亮	精			
亮	暗	慢	减小	增大	
亮	亮	快			

- 6) 输出值调整正确后,长按 S3键 ,当LED1、LED2、LED3均灭时松开,退出标定状态。
- 7) 至此调整过程结束。

4.2.4 输出零点与满量程微调补充方法:

SST2重量交送器采用A/D+D/A的方式,在前端对微弱的称重传感器信号首先进行模拟到数字的转换,由单片机量化经数模转换集成电路处理后输出。电路中起关键作用的A/D与D/A部分选用优质的专用集成电路。然而由于器件参数的离散性,数字经D/A转换器转变成模拟信号时的零点的偏移及满刻度输出的误差是固有存在且不相同的,用户可以通过微调补允方法在一定程度上调整模拟输出的零点与增益。同时通过该功能可以检测DAC的好坏。

调节步骤.

在正常工作状态下,长按 **S2键** ,当LED2亮时松开,此时LED2以2次/秒的频率闪烁。LED1长亮,输出为该输出类型的系统零点,表示此时可进行零点输出补充调整,用户可通过观察监视器将输出调整至合适值。LED3长亮,输出为该输出类型的满量程,表示此时可进行满量程输出补充调整,按 **S1键** 表示减少,按 **S3键** 表示增加,最大调节范围为0.1mA或土0.1V(备注1);短按 **S2键** 可选择零点调整或是满量程调整。若再次长按 **S2键**(约2秒),则退出该调整状态,回到正常工状态。

备注1:调节量是相对于器件本身系统零点和满量程而言,由于器件的局限性,当调节至极限值时,则不能继续调节。例如:选择0-20mA输出,则零点调整不能调整至-0.1mA。但可以向正方向调整至0.1mA。

4.2.5 故障提示

调试完成可以投入使用,如果重显变送器的工作状态异常,可以打开重变送器盖板,观察指示灯,简单判断 故障,可能出现的故障现象有以下几种:

现象	故障原因	排除方法
LED1快闪	欠载,零点漂移0.1%量程	重新校正零点
LED3快闪	超出满载输出的5%	
	输出锁定满量程*1.05%	
LED1、LED2同时快	量程信号太小	增大量程信号进行标定
闪		
LED2、LED3同时快	量程信号太大	减小量程信号进行标定
闪		
LED1、LED2、LED3	传感器输入信号太大,输出锁	减小输入信号
同时快闪	定满量程,输出锁定在满量程	

五、注意事项:

- 1、安装前请仔线检查该线是否正确,电源,轴出信号之间是否接反接错。
- 2、不要用力拖拉导线,防止脱落。
- 3、注意防湖防水,防剧烈震动。

宜兴莫特智能设备有限公司

地址:江苏省宜兴市新庄街道曹家村东沽渎 电话:0510-87583552 传真:0510-87583552

